



磁石センサーの交換

- ・引っ張り続けてもキュルキュルいう場合
- ・わかっかのまま結束する場合

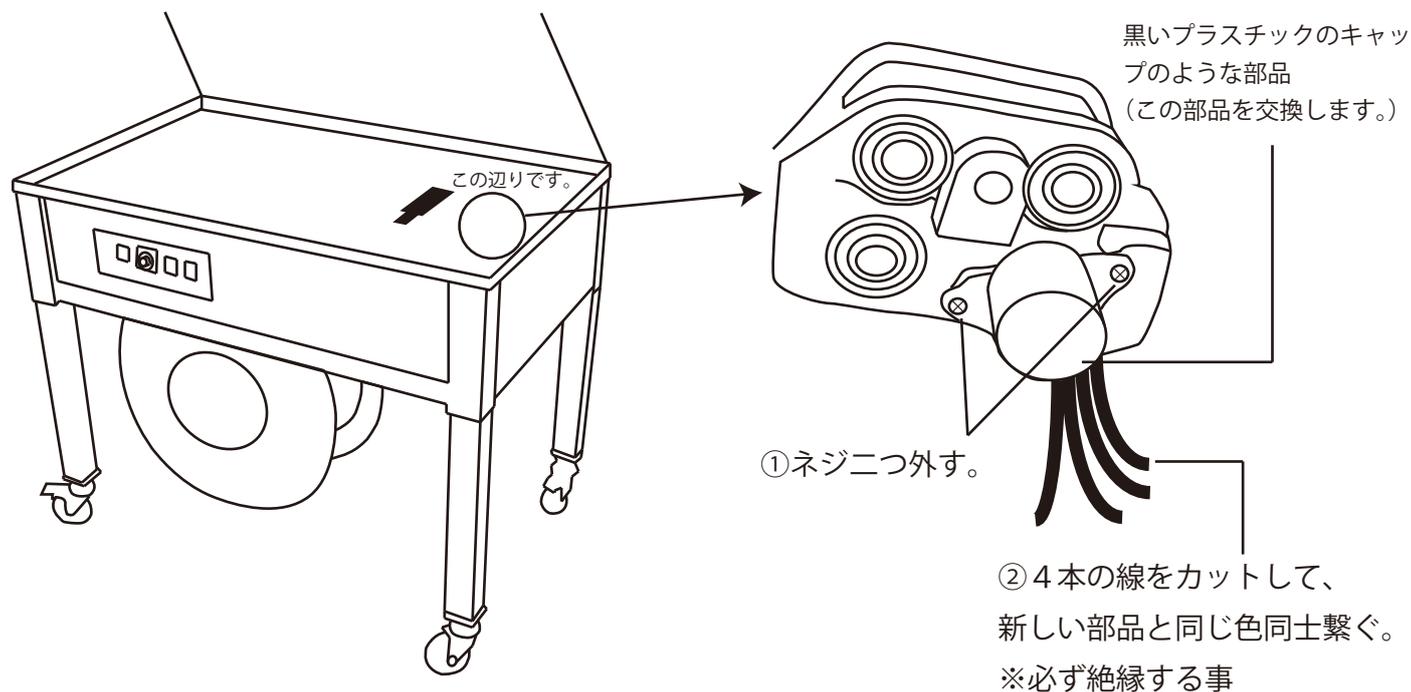

注意

バンドの締め付けの強さが強すぎる場合も考えられます。
先にこちらを弱めてください。

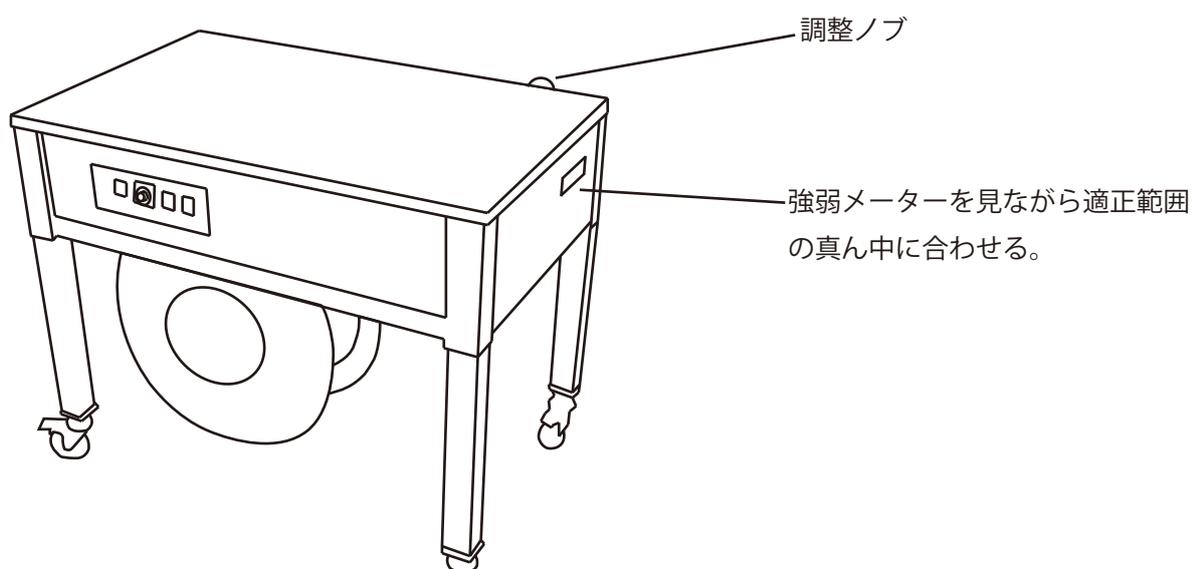

株式会社アスクワークス

TEL : 03-5610-3666 FAX : 03-5610-3667

〒130-0004 東京都墨田区本所 4-2-2